

الصفحة	1		<p>الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2021 - عناصر الإجابة -</p>	<p>المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المركز الوطني للتقويم والامتحانات</p>
9				
***				
	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	NR 45		
4h	مدة الإنجاز	علوم المهندس		المادة
8	المعامل	شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية		الشعبة أو المسلك


# ELEMENTS DE REPOONSES

**Documents réponses : DREP**

**Situation d'évaluation n°1 :**

**Tâche 11 :**

a- Compléter, en se basant sur la présentation du support étudié (**pages 2/17 et 3/17**), le diagramme « **bête à cornes** » énonçant le besoin du produit support étudié : /1,5pt

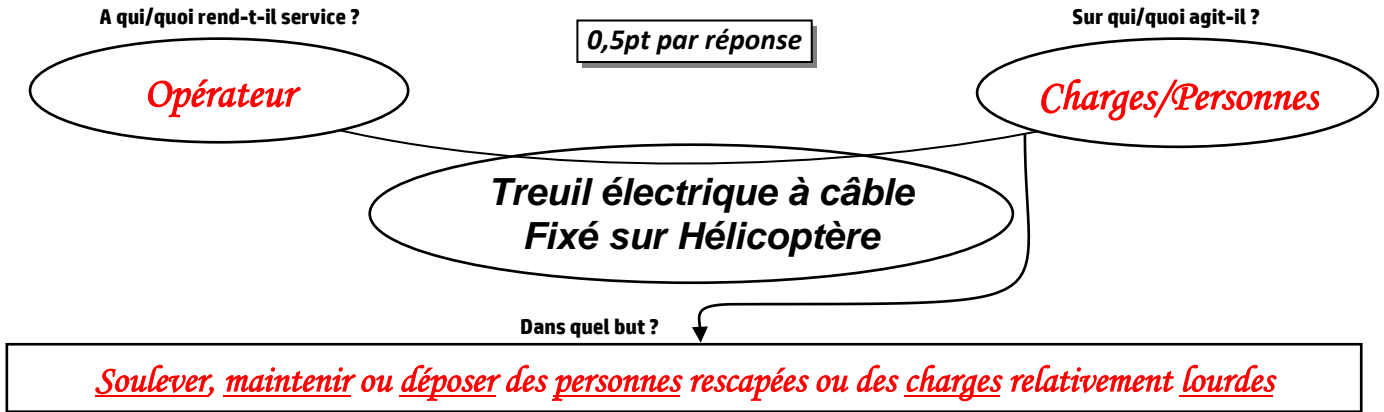

b- Compléter, en se référant aux (**DRESS 13/17 et 14/17**), le tableau ci-dessous : /2,5pts

Nom du sous système	Les constituants	Fonction globale du sous système
Moteur électrique du treuil	Rotor et Stator	<b>Convertir l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation</b>
Frein électromagnétique	<b>3 - 4 - 5 - 6 - 7</b>	Arrêter le mouvement de la charge à déplacer en cas du besoin
<b>Train d'engrenages</b>	<b>(47-48) ; (44-45) ; (37-38)</b>	<b>Transmettre et adapter la puissance mécanique de rotation</b>
Limiteur de couple	<b>16-18-19-21-22-36-37</b>	Sécuriser la transmission de la puissance mécanique

c- Donner, à partir des hachures des pièces, le type du matériau. voir (**DRESS Page 13/17**) : /1,5pt


Repère de la pièce	Le type du matériau de la pièce
<b>2</b>	<b>Alliage léger (Aluminium)</b>
<b>20</b>	<b>Alliage de cuivre</b>
<b>22</b>	<b>Ferodo (matériau de friction)</b>

d- Compléter, en se référant aux (**DRES pages 13/17 et 14/17**), le tableau ci-dessous en donnant la désignation et la fonction des pièces : /4pts

Repère	Désignation	Fonction
<b>7</b>	<b>Ressort de rappel</b>	<b>Assurer le freinage une fois la bobine est non excitée</b>
<b>11</b>	<b>Clavette parallèle</b>	<b>Lier en rotation le plateau 6 et l'arbre moteur 12</b>
<b>27</b>	<b>Ecrou H</b>	<b>Assurer le freinage de la vis 26</b>
<b>28</b>	<b>Joint à lèvres</b>	<b>Assurer l'étanchéité dynamique</b>


**Tâche 12 :**

a- Compléter le schéma cinématique minimal, ci-dessous, relatif au treuil électrique à câble étudié : (se référer au dessin d'ensemble et sa nomenclature voir **(DRES pages 13/17 et 14/17)** : /3,5pts

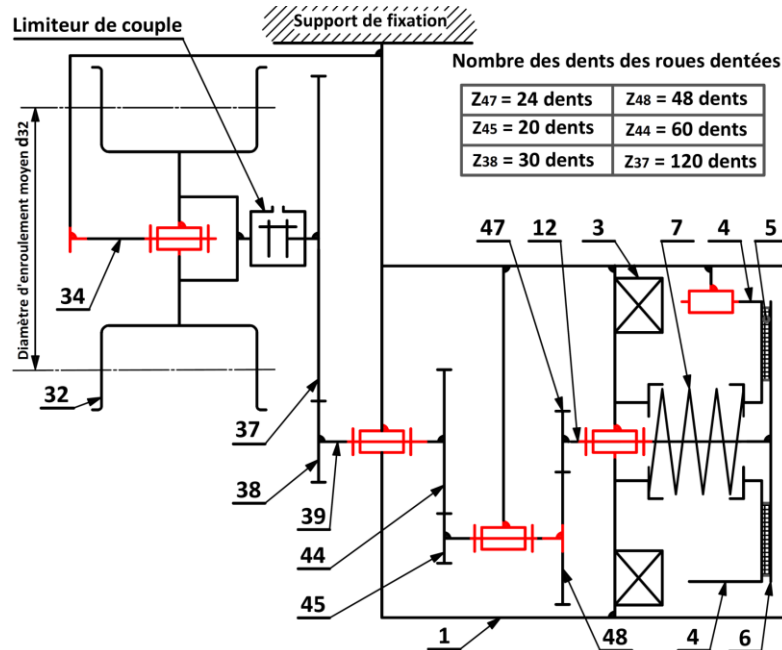

b- En se référant au dessin d'ensemble (**DRES page 13/17**), on vous demande de :

- b1- Compléter la représentation graphique de la liaison complète démontable du pignon **38** sur l'arbre **39**, assurée par la clavette **51**, la rondelle **54**, la rondelle **52** et la vis **53** : /4,5pts
- b2- Compléter le montage du joint à lèvres **50** : /1pt
- b3- Indiquer (par Glissant ou Serré) les ajustements relatifs au montage du roulement **41** : /1pt

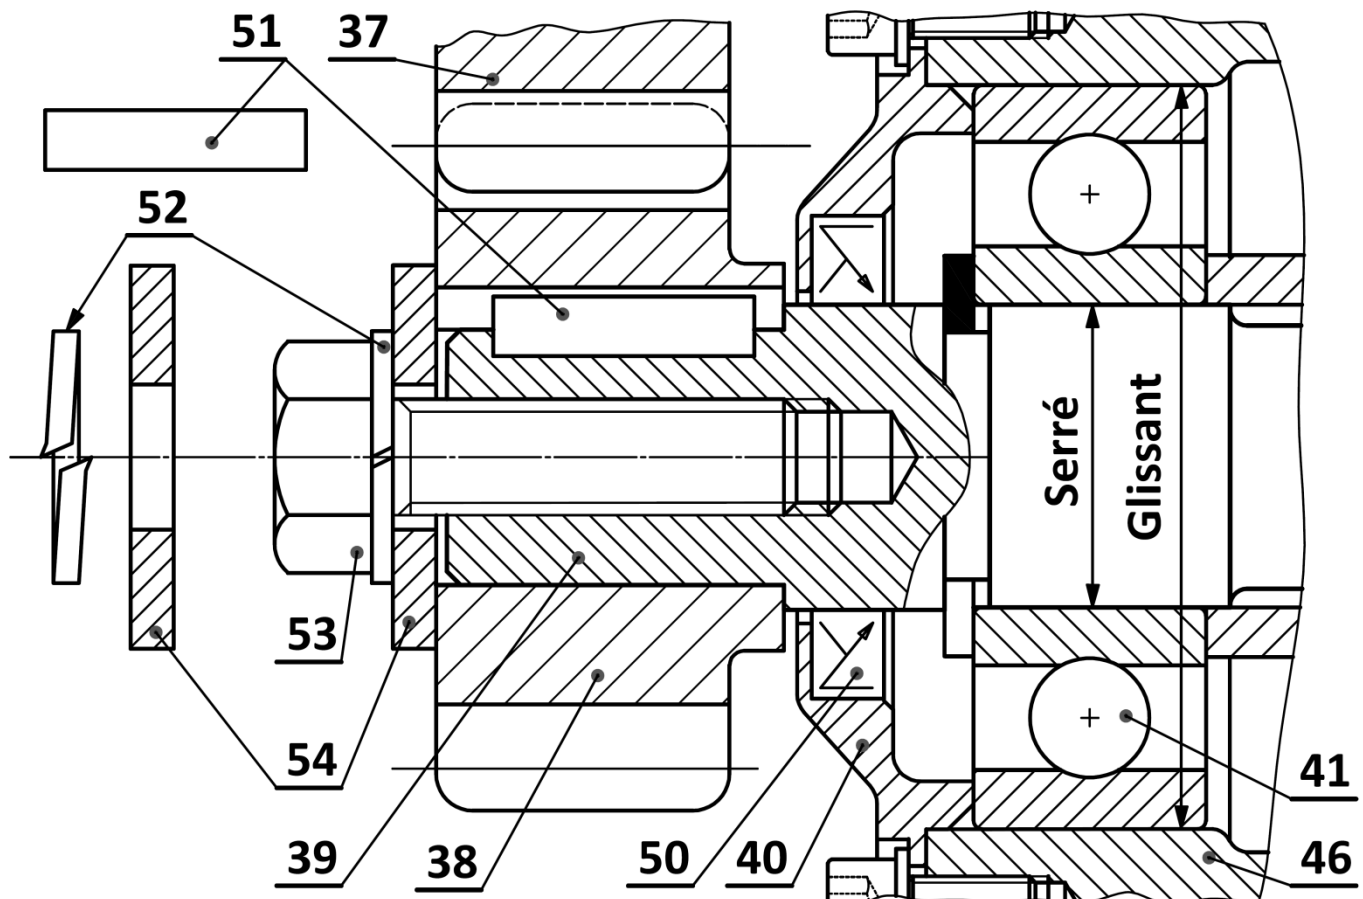

الصفحة	4	NR 45	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2021 - عناصر الإجابة
9			- مادة: علوم المهندس- شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

### Situation d'évaluation n°2 :

**Tâche 21 :** vérification de la validité du moteur électrique du treuil : Se référer au schéma cinématique du ( **DREP page 6/17** ) et aux ( **DRES pages 13/17, 14/17 et 15/17** )

a-Calculer la vitesse de rotation  $\omega_{32}$  (en **rad/s**) du Tambour d'enroulement **32**, sachant que son diamètre  $d_{32} = 248 \text{ mm}$ , et déduire sa fréquence de rotation  $N_{32}$  en **tr/min** : /1,5pt

$$\text{On a : } V_c = \omega_{32} \cdot \frac{d_{32}}{2} \text{ donc } \omega_{32} = \frac{2 \cdot V_c}{d_{32}} = \frac{2 \times 0,78}{248 \times 10^{-3}} = 6,29 \text{ rad/s}$$

$$\text{On a : } \omega_{32} = \frac{2 \cdot \pi \cdot N_{32}}{60} \text{ donc } N_{32} = \omega_{32} \cdot \frac{60}{2 \cdot \pi} = \frac{60 \times 6,29}{2 \cdot \pi} = 60,068 \text{ tr/min}$$

b-Déterminer le rapport de transmission  $k = \frac{N_{32}}{N_{12}}$  et en déduire la fréquence de rotation  $N_{12}$  de l'arbre moteur en **tr/min** (prendre  $N_{32} = N_{37} = 60,20 \text{ tr/min}$ ) : /1,5pt

$$k = \frac{N_{32}}{N_{12}} = \frac{Z_{47}}{Z_{48}} \times \frac{Z_{45}}{Z_{44}} \times \frac{Z_{38}}{Z_{37}} = \frac{1}{2 \times 3 \times 4} \text{ donc } k = \frac{1}{24}$$

1pt

$$N_{12} = \frac{N_{32}}{k} = 60,2 \times 24 \text{ donc } N_{12} = 1444,8 \text{ W}$$

0,5pt

c-Calculer la puissance utile  $P_u$  (en **Watt**) développée au niveau du Tambour **32** capable de déplacer verticalement la charge maximale de masse  $M=500\text{kg}$  : /1pt

$$P_u = M \times g \times V_c \text{ donc } P_u = 500 \times 9,81 \times 0,78 = 3825,9 \text{ W}$$

0,5pt + 0,5pt

d-Calculer la puissance mécanique minimale  $P_m$  (en **kW**) du moteur-frein du treuil sachant que le rendement global de la chaîne de transmission de la puissance est  $\eta_g = 0,86$  : /1pt

0,5pt + 0,5pt

$$\text{On a : } \eta_g = \frac{P_u}{P_m} \text{ donc } P_m = \frac{P_u}{\eta_g} \text{ donc } P_m = \frac{3825,9}{0,86} \text{ donc } P_m = 4448,72 \text{ W} = 4,44 \text{ kW}$$

e-Choisir, en se référant au ( **DRES page 15/17** ), le type du moteur-frein optimal qui convient au nouveau treuil électrique à câble : /1pt

Type du Moteur	Puissance Pm (en Kw)	Fréquence de rotation N (en tr/min)
BMD 132SB2/4	4,50	1450

**Tâche 22 :** Vérification de l'efficacité de la fonction du limiteur de couple :

Se référer aux ( **DRES pages 13/17, 14/17 et 15/17** )

a-Calculer le couple utile  $C_u$  (en **N.m**) appliqué au niveau du tambour d'enroulement **32** du treuil pour soulever la charge maximale de  $M=500\text{Kg}$  : (prendre  $P_u=3844 \text{ W}$  et  $\omega_{32}=6,32 \text{ rad/s}$ ) : /1pt

$$\text{ona : } P_u = C_u \times \omega_{32} \Leftrightarrow C_u = \frac{P_u}{\omega_{32}} = \frac{3844}{6,32} = 608,22 \text{ N.m}$$

0,5pt + 0,5pt

b-La transmission de la puissance mécanique de la roue dentée **37** au moyeu **36** est-elle par adhérence ou par obstacles ? : /0,5pt

**La transmission de la puissance mécanique de la roue dentée 37 au moyeu 36 est par adhérence**

c-Quelle est la nature des surfaces de contact entre les garnitures **22**, le plateau **21** et le moyeu **36** ? (Cocher la bonne réponse) : /0,5pt

Surfaces cylindriques	Surfaces coniques	Surfaces planes	Surfaces curvilignes
		X	

d-Calculer le couple  $C_t$  (en **N.m**) transmis au niveau du limiteur de couple, résultant de l'effort presseur  $F_p = 4960 \text{ N}$  : /2pts

1pt + 1pt

$$\text{Ona : } C_t = n \cdot f \cdot R_{\text{moy}} \cdot F_p = 2 \times 0,5 \times 4960 \times \frac{(336 + 160) \times 10^{-3}}{4} = 615,04 \text{ N.m}$$

الصفحة	5	NR 45	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2021 - عناصر الإجابة - مادة: علوم المهندس- شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
9			

e-Comparer les valeurs des couples  $C_u$  et  $C_t$ , calculées précédemment, et conclure sur l'efficacité du réglage du limiteur de couple : /1pt

**On a:**  $C_u = 609,17 \text{ N.m} < C_t = 615,04 \text{ N.m}$  0,5pt

**Le réglage du limiteur est efficace** 0,5pt

**(assure convenablement sa fonction de transmission de puissance mécanique de rotation en toute sécurité en protégeant le moteur du treuil)**

**Tâche 23 :** Vérification de la résistance de l'arbre 39 à la torsion et choix de son matériau :  
Se référer aux **DRES pages 13/17, 14/17 et 15/17 :**

a-Déterminer la valeur du couple  $C_{39}$  (en  $N.m$ ), transmis par l'arbre 39 et déduire le moment de torsion  $M_t$  (en  $N.m$ ) auquel il est soumis : /2pts

**On a:**  $P_{39} = C_{39} \times \omega_{39} \Leftrightarrow C_{39} = \frac{P_{39}}{\omega_{39}} = \frac{30 \times P_{39}}{\pi \times N_{39}} = \frac{30 \times 4038}{241 \times \pi} = 160 \text{ N.m}$


**donc**  $M_t = 160 \text{ N.m}$

b-Calculer, en prenant  $M_t = 160 \text{ N.m}$ , la contrainte tangentielle maximale  $\tau_{max}$  (en  $N/mm^2$ ) et représenter la répartition des contraintes tangentielles de torsion sur la figure ci-dessous : /2pts

$\tau_{max} = \frac{k_t \times M_t}{I_0} \times \frac{d}{2} = \frac{16 \times k_t \times M_t}{\pi \times d^3}$  0,5pt

$\tau_{max} = \frac{16 \times 1 \times 160 \times 10^3}{\pi \times 20^3} = 101,85 \text{ N/mm}^2$  0,5pt

1pt

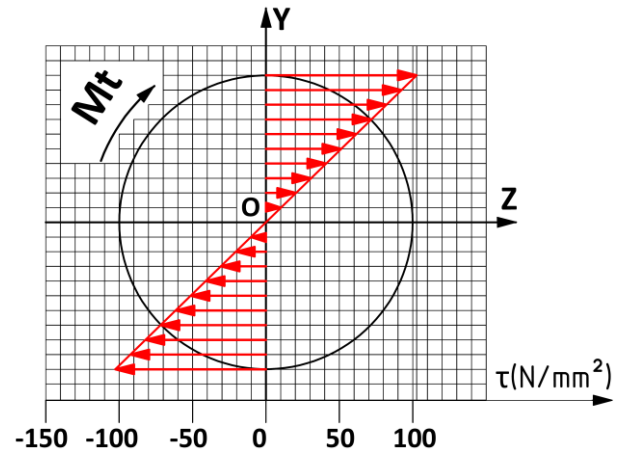

c-Déterminer, en appliquant la condition de résistance, la résistance élastique minimale au glissement  $R_{eg}$  (en  $N/mm^2$ ) du matériau de l'arbre 39 (on prendra  $\tau_{max} = 102 \text{ N/mm}^2$ ) et en déduire la résistance à la limite élastique  $R_e$  (en  $N/mm^2$ ) du matériau cet arbre : /2pts

**Condition de résistance à la torsion**

$\tau_{max} \leq \frac{R_{eg}}{s} \Leftrightarrow R_{eg} \geq s \times \tau_{max} = 3 \times 102$  1pt

$\Leftrightarrow R_{eg} \geq 306 \text{ N/mm}^2$

**On a:**  $R_e = \frac{R_{eg}}{0,7} = \frac{306}{0,7} = 437,14 \text{ N/mm}^2$  1pt

d-Choisir la nuance du matériau convenable de l'arbre 39 : /0.5pt

**La nuance du matériau convenable est celle dont  $R_e=460 \text{ N/mm}^2$ , c'est donc 34 Cr 4**


Situation d'évaluation n°3 : (voir **DRES pages 16/17 et 17/17**) ;

**Tâche 3.1 :**

a- Expliciter la désignation du matériau de l'arbre **34** : /2pts

16 Ni Cr 6 : Acier faiblement allié 0,16% de carbone 1,5% de nickel et quelque trace de chrome.

b- Expliquer la désignation suivante : /1pt

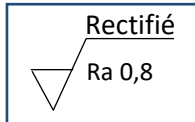

Rectifié : Procédé de fabrication. Rectification.

√ : Symbole d'état de surface à usiner.

Ra 0,8 : Rugosité de l'état de surface est de **0,8 μm**.

c- Compléter le tableau des différentes spécifications géométriques utilisées dans le dessin de définition de l'arbre **34** : /4pts

Symbole	Signification	Type de tolérance	Élément de référence
⊥	Perpendicularité	D'orientation	F4
//	Parallélisme	D'orientation	F8
⌀	Cylindricité	De forme	

d- Compléter le tableau suivant relatif à la cote (D3=D3'=Ø50h6) : (**DRES page 17/17**) /1pt

Ecart inférieur	Ecart supérieur	Intervalle de tolérance	Dimension moyenne
-0,016	0	0,016	49,992

e- Citer deux avantages du procédé d'estampage utilisé pour l'obtention du brut de l'arbre **34** : /1pt

Amélioration des caractéristiques mécaniques du matériau ;


Gain de la matière ;

Excellent rapport qualité prix ;

Orientation et continuité des fibres ;

Pièce brute proche de la pièce finie donc réduire le temps d'usinage.


f- Compléter le dessin du brut capable de l'arbre **34**, en indiquant les surépaisseurs d'usinage, le plan de joint, les arrondis, les congés et les dépouilles sachant qu'il est estampé : /4,5pts

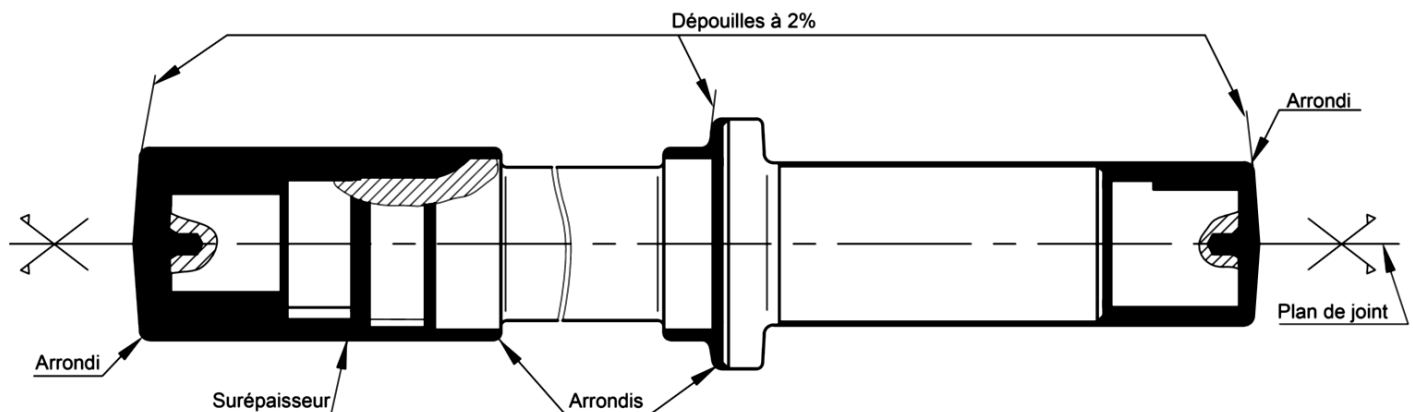




**Tâche 32 :** Sur le croquis, ci-dessous, relatif à la phase **30**, on vous demande de :

- a- Repasser par un trait fort les surfaces réalisées : /0,5pt  
b- Installer les cotes fabriquées (sans valeurs) : /2pts

**Croquis de phase 30 :**

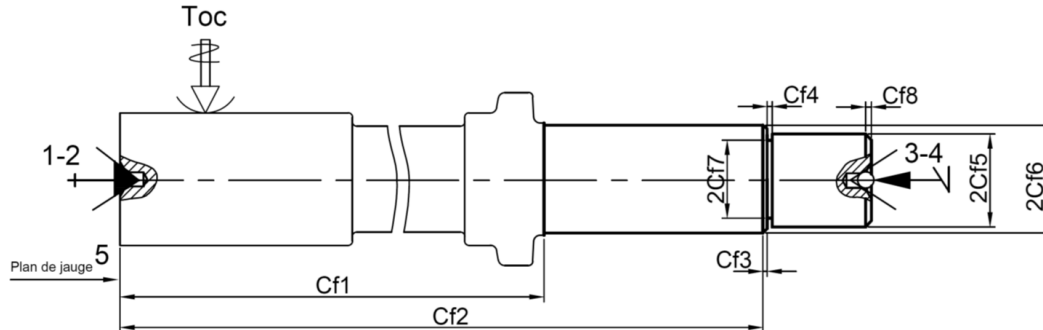

- c- Cocher (X) le type de montage qui représente la **MIP** et le **MAP** sur le croquis de phase **30** : /0,5pt




- d- Donner le nom de l'outillage matérialisant la mise en position relative à la phase 30 : /1pt

(1,2 et 5) : **Pointe fixe** .....  
(3 ; 4) : **Pointe tournante** .....

**Tâche 33 :**

- a- Compléter sur le schéma, ci-dessous, de la partie active de l'outil, les noms des faces et les types d'usures associés : /1pt

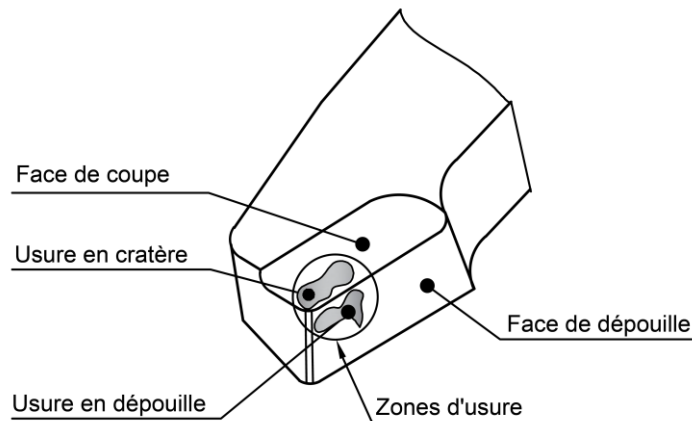

- b- Calculer, en tenant compte des données **DRES page 16/17**, le temps de coupe **Tc** en min pour l'opération d'ébauche du diamètre **D1=Ø45mm** : **Nota : tenir compte de deux chiffres après la virgule.** /2pts

$$T_c = \frac{L_c}{v_f}; \text{ et } V_f = f \times N = f \times \frac{1000 V_c}{\pi D};$$

$$AN : V_f = 0,2 \times \frac{1000 \times 160}{3,14 \times 45} = 226,46 \text{ mm/min}; \quad T_c = \frac{135}{226,46} = 0,596 \text{ min}$$

- c- Calculer la durée de vie **T** en **min** d'une arête de coupe de la plaquette : /1pt

$$T = C_v \times V_c^n; \quad AN : T = 10^{10} \times 160^{-4} = 15,25 \text{ min}$$

الصفحة	NR 45	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2021 - عناصر الإجابة	
8		- مادة: علوم المهندس- شعبة العلوم والتكنولوجيات: مسلك العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية	
9			

d- Déterminer le nombre de pièces  $N_p$  réalisées pendant cette durée de vie de la plaquette. On rappelle qu'une plaquette a deux arêtes : (prendre la valeur entière) /1pt

$$N_p = \frac{2 \times T}{T_c}; \text{ AN : } N_p = \frac{2 \times 15,25}{0,596} = 51,17; N_p = 51 \text{ pièces}$$

e- Déduire le nombre de plaquettes nécessaires pour une période  $P_s$  d'un mois (*DRES page 16/17*) : /1pt

$$\text{Le nombre de plaquettes nécessaires} = \frac{P_s}{N_p} = \frac{400}{51} = 7 \text{ plaquettes}$$

### Tâche 34 :

#### Etude de l'outil

a- Donner le nom de l'outil réalisant l'opération de chariotage et dressage ( $D1, F2$ ) : /1pt


**Outil couteau**

b- Préciser l'orientation de l'outil (à gauche ou à droite) : /1pt

**A droite**

c- Compléter le dessin de l'outil proposé en indiquant : /5,5pts


- c.1. Les plans de l'outil en main ( $P_r, P_s, P_f, P_o, P_n$  et  $P_p$ ) ;  
c.2. L'angle de direction d'arête  $\kappa_r$  et l'angle d'inclinaison d'arête  $\lambda_s$  ;  
c.3. Les angles de face orthogonaux ( $\alpha_o, \beta_o, \gamma_o$ ), sur la section O-O. } 0,5pt / réponse juste

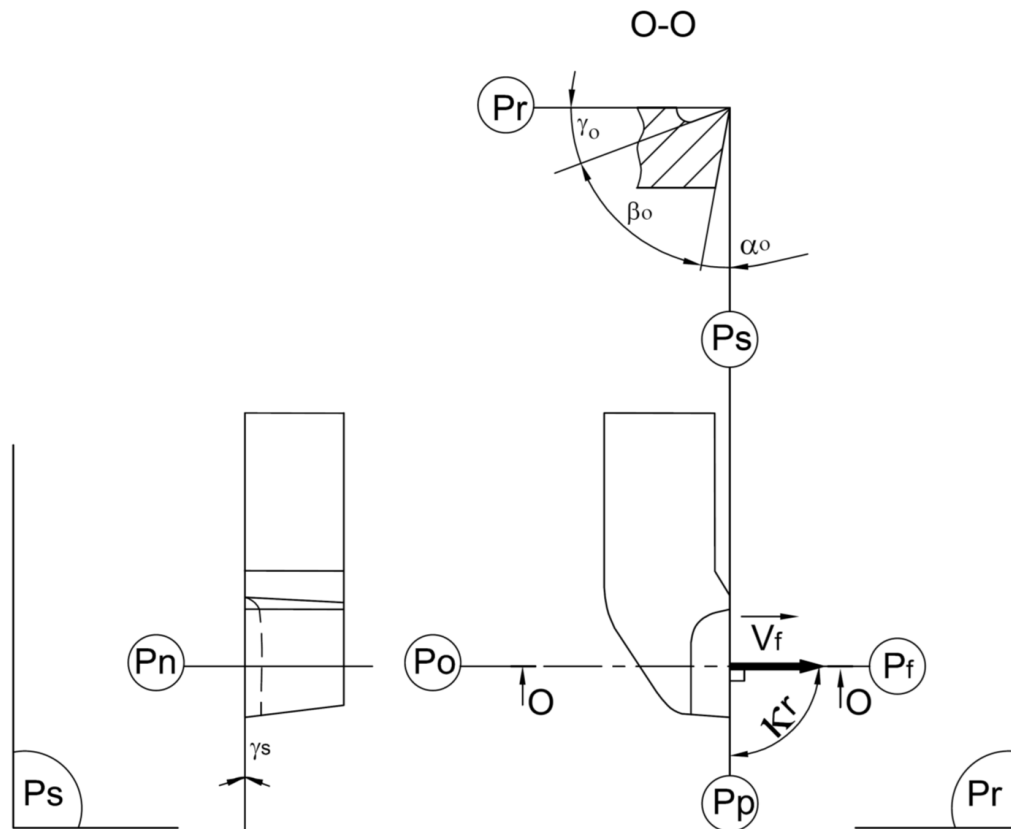



**Tâche 35 :** Etablissement du programme **CN** partiel pour réaliser le profil fini de la phase **30** :

a- Indiquer, sur le croquis suivant, les  $\overrightarrow{PREF X}$ ,  $\overrightarrow{PREF Z}$ ,  $\overrightarrow{DEC1Z}$ , les jauges  $\overrightarrow{JX}$  et  $\overrightarrow{JZ}$  de **T1** et **T2**

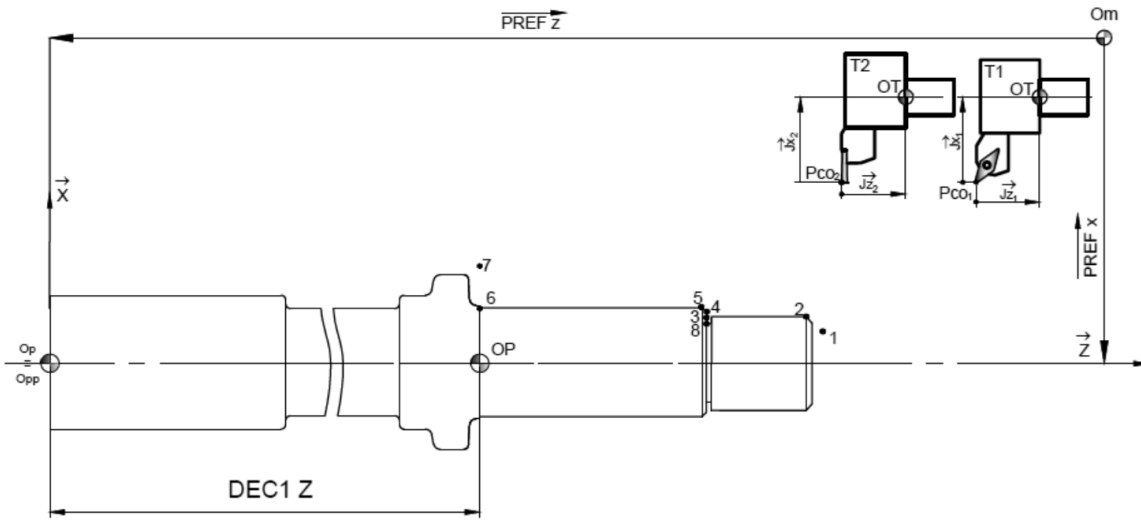

/3pts

b- Compléter en mode absolu **G90**, en se référant au croquis des points caractéristiques du parcours d'outil ci-dessus et au dessin de définition de l'arbre **34**, voir **DRES page 16/17**, le tableau des coordonnées (dimensions moyennes) des points caractéristiques du profil fini **0,25 pt par case** /3pts

Points	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X (Ø)	33	37	37	42,92	44,92	44,92	49	33	49
Z	138	135	116	115	115	0	0	116	115

c- Compléter le programme partiel **CN** suivant en se référant au parcours d'outil, au tableau des coordonnées des points ci-dessus et à la liste des fonctions voir **DRES page 16/17** : /6pts

N10	G80	G90	M05	M09		Blocs de sécurité	0,25 pt par mot
N20	G00	G40	G52	X00	Z00		
N30	T01	D01	M06			Chargement de l'outil n°1	
N40	G92	S1600					
N50	G97	S600	M04	M41		Limitier la fréquence de rotation à 1600 tr/min	
N60	G96	S200				Fréquence de rotation en tr/min. Sens trigo.	
N70	G90	G42	X33	Z138	M08	Vitesse de coupe en m/min	
N80	G01	G95	X37	Z135	F0.1	Point 1. Correction du rayon d'outil. Arrosage	
N90						Point 2. Vitesse programmée en mm/tr	
N100	A Ne pas compléter					Point 3	
N110						Point 4	
N120						Point 5	
N130	G97	S600	X49	M09		Point 6.	
N140	G00	G40	G52	X00	Z00	Point 7 Arrêt d'arrosage	
N150	T02	D02	M06			Retour à Om en vitesse rapide	
N160	X49	Z115	M08			Chargement de l'outil n°2	
N170	G96	S60				Point 9. Arrosage	
N180	G01	G95	X33	F0.05		Vitesse de coupe en m/min	
N190		X49				Point 8. Vitesse programmée en mm/tr	
N200	G77	N10	N20			Point 9	
N210	M02					Appel des blocs de sécurité	
						Fin du programme	